



## РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ НЛ4, НЛ5, НЛ6, НЛ7, НЛ11

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ААПЦ. 648232.001 РЭ

**ВНИМАНИЕ!**

*До изучения руководства реле не включать.*

*Надежность и долговечность реле обеспечиваются не только качеством реле, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому соблюдение всех требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, является обязательным.*

*В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны небольшие расхождения между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием, не влияющие на параметры изделия, на условия его монтажа и эксплуатации.*

*Изделие содержит элементы микроэлектроники, поэтому персонал должен пройти специальный инструктаж и аттестацию на право выполнения работ (с учетом необходимых мер защиты от воздействия статического электричества). Инструктаж должен проводиться в соответствии с действующим в организации положением.*

**СОДЕРЖАНИЕ**

	Стр.
1. Описание и работа реле	4
1.1. Назначение реле	4
1.2. Технические характеристики	4
1.3. Конструктивное выполнение	7
1.4. Устройство и работа	8
2. Техническое обслуживание	9
3. Размещение и монтаж	11
4. Комплектность	11
5. Хранение и транспортирование	11
6. Гарантии изготовителя	12
7. Сведения об утилизации	12
8. Формулирование заказа	12

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА РЕЛЕ

### 1.1 Назначение реле

Реле предназначены для применения в цепях переменного тока релейной защиты и противоаварийной автоматики в качестве органа, реагирующего на повышение напряжения (НЛ4, НЛ6) и на понижение напряжения (НЛ5, НЛ7) в контролируемой цепи.

Реле НЛ11 предназначены для контроля одновременного снижения напряжения в трехфазной цепи переменного тока и выдачи сигналов с временной задержкой при достижении входным напряжением определенного, предварительно установленного уровня, в устройствах автоматического включения резерва систем автоматики и защиты.

Реле изготавливаются в климатическом исполнении У категории 3 по ГОСТ 15150-69 для поставок в районы с умеренным климатом и в исполнении Т категории 3 ГОСТ 15150-69 для поставок на экспорт в районы с тропическим климатом.

Реле могут эксплуатироваться в следующих условиях:

- закрытые неотапливаемые помещения, где температура и влажность несущественно отличаются от температуры и влажности окружающего воздуха;
- диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55 °С при высоте местности до 1000 м и от минус 40 до 50 °С при высоте местности до 2000 м над уровнем моря;
- относительная влажность окружающего воздуха – до 80 % при температуре 25 °С (исполнение У3) и до 98 % при температуре 35 °С без конденсации влаги (исполнение Т3);
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы.

Механические внешние воздействующие факторы соответствуют группе М7 по ГОСТ 17516.1-90.

При этом реле устойчивы к вибрационным нагрузкам:

- в диапазоне частот от 5 до 15 Гц с максимальным ускорением 3g;
- в диапазоне частот от 15 до 60 Гц с максимальным ускорением 2g;
- в диапазоне частот от 60 до 100 Гц с максимальным ускорением 1g.

Реле должны выдерживать многократные ударные нагрузки длительностью от 2 до 20 мс с максимальным ускорением 3g.

### 1.2 Технические характеристики


Реле относятся к статическим реле переменного тока частоты 50 Гц с дискретной установкой напряжения срабатывания или отпускания и шкалой с числовыми отметками.

По характеру изменения входной воздействующей величины и наличию оперативного напряжения питания различают:

- НЛ4 - реле максимального напряжения с оперативным питанием;
- НЛ5 - реле минимального напряжения с оперативным питанием;
- НЛ6 - реле максимального напряжения без оперативного питания;
- НЛ7 - реле минимального напряжения без оперативного питания;
- НЛ11 - реле минимального трехфазного напряжения без оперативного питания.

Диаграммы работы реле приведены на рисунке 1.

Основные параметры реле приведены в таблице 1.

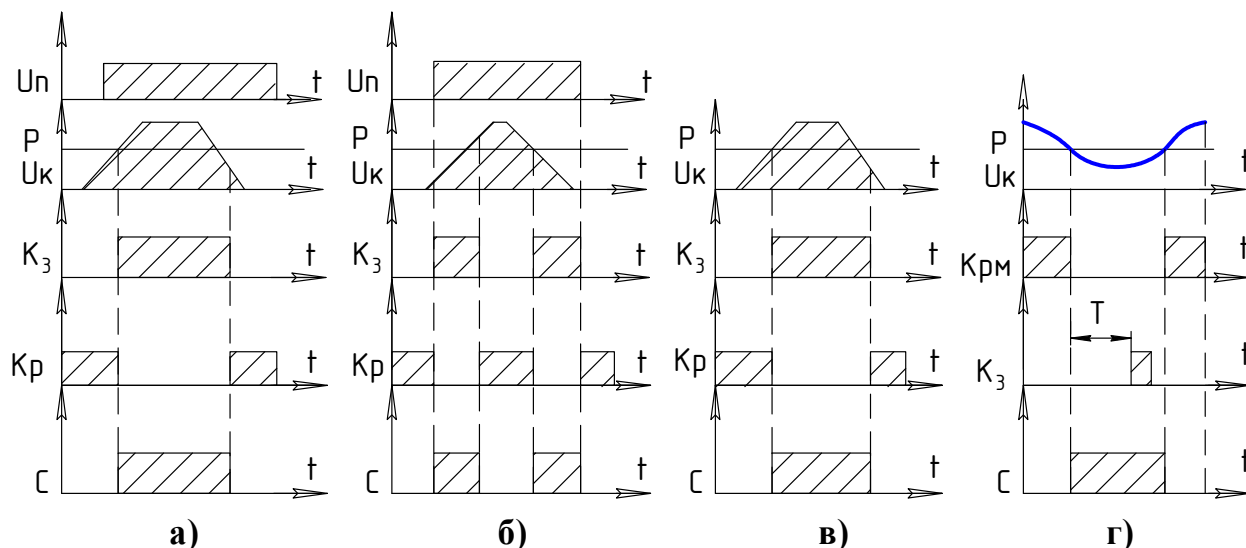

$U_n$  - напряжение оперативного питания;  
 $U_k$  - контролируемое напряжение;  
 $P$  - регулируемый уровень напряжения срабатывания  
 или отпускания;  
 $K_з$  - замыкающий контакт;  
 $K_р$  - размыкающий контакт;  
 $K_{рм}$  - размыкающий контакт мгновенного действия;  
 $C$  - светодиод

а) - НЛ4; б) - НЛ5; в) - НЛ6, НЛ7; г) - НЛ11

**Рисунок 1** – Диаграммы работы реле

Реле **НЛ4, НЛ5** имеют оперативное напряжение питания 220 В постоянного или переменного тока частоты 50 Гц с допустимыми отклонениями от 175 до 245 В и потребляемой мощностью не более 5 ВА.

Средняя основная погрешность в любой точке шкалы с цифровыми отметками не превышает 5 % от уставки.

Разброс не превышает 1,5 % от уставки.

Средняя основная погрешность к концу срока службы или хранения не превышает 10 % от уставки.

Погрешность от изменения оперативного напряжения питания в указанном выше диапазоне не превышает:

- от уставки – 2 %;
- от воздействия влаги – 5 %;
- от воздействия температуры – 0,1 % на 1 °С.

Реле не должны давать ложных срабатываний (замыкание замыкающего контакта) при отключении оперативного питания на время до 50 мс, если контролируемое напряжение отличается от уставки более чем на 20 %.

При отсутствии внешних толчков и вибраций в реле не должно быть:

- разрыва цепи замыкающих контактов при напряжении, больше или равном 1,1 напряжения срабатывания;
- размыкания размыкающих контактов при напряжении, меньше или равном 0,9 напряжения срабатывания.

Время замыкания замыкающего контакта реле **НЛ4** и **НЛ6**:

- при изменении контролируемого напряжения от 0 до 1,2 напряжения уставки не превышает 0,05 с;
- при изменении напряжения от 0 до двухкратного напряжения уставки не превышает 0,04 с.

## РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ НЛ4, НЛ5, НЛ6, НЛ7, НЛ11

Время размыкания размыкающего контакта реле **НЛ7** и время замыкания замыкающего контакта реле **НЛ5** при изменении контролируемого напряжения от 1,1 до 0,8 напряжения уставки – не более 0,1 с.

Реле **НЛ4 - НЛ7** имеют один замыкающий и один размыкающий контакты; реле **НЛ11** - 2 переключающих контакта.

Контакты коммутируют токи от 0,02 до 2 А при напряжении от 24 до 250 В и мощности:

- в цепи постоянного тока - не более 60 Вт при  $\tau \leq 0,005$  с и не более 30 Вт при  $\tau = 0,02$  с;

- в цепи переменного тока - не более 300 ВА при коэффициенте мощности  $\cos \varphi \geq 0,5$ .

Длительно допустимый ток контактов - 4 А.

Механическая износостойкость реле должна быть не менее 100 000 циклов, коммутационная – не менее 20 000 циклов.

**Таблица 1** – Основные технические характеристики

Тип реле	Диаграммы по рисунку 1	Диапазон (поддиапазоны) уставок, В	Дискретность, В	Номинальное контролируемое напряжение, В	Коэффициент возврата	Потребляемая мощность, ВА		Допустимое превышение напряжения над номинальным, %
						при минимальной уставке	при номинальном напряжении	
НЛ4	а)	10-500		400	0,90 - 0,95			
		(10-50)	0,5	(60)		0,1	0,3	10
		(40-200)	2	(220)		0,1	0,3	10
		(100-500)	5	(400)		0,5	2	25
		10-50	0,5	100	0,1	0,3	10	
		40-200	2	220	0,96 - 0,98	0,1	0,3	10
НЛ5	б)	10-500		400	1,05 - 1,10			
		(10-50)	0,5	(60)		0,1	0,3	10
		(40-200)	2	(220)		0,1	0,3	10
		(100-450)	5	(400)	0,5	2	10	
НЛ6	в)	15-30	0,2	30	0,90-0,95	1	3,5	
		30-60	0,3	60		1,5	4	
		50-100	0,5	100		2	7	10
		100-200	1,0	220		2	7,5	
		200-400	2,0	400		2,5	9	
НЛ7	в)	12-30	0,2	30	1,05-1,10	1	3,5	
		24-50	0,3	60		1,5	4	
		40-90	0,5	100		2	7	10
		80-180	1,0	220		2	7,5	
		160-360	2,0	400		2,5	9	
НЛ11	г)	(40-85) % $U_n$	5 % $U_n$	100	1,05-1,10			
				220		2,5	10	10
				380				

Изоляция реле выдерживает в течение 1 мин без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В переменного тока частоты 50 Гц, приложенное

между токоведущими электрически несвязанными частями реле, а также между ними и металлическими частями корпуса реле.

Сопротивление изоляции реле между независимыми токоведущими цепями должно быть не менее:

50 МОм – в холодном состоянии в нормальных климатических условиях;

10 МОм – в нагретом состоянии при верхнем значении температуры окружающей среды;

1,5 МОм – в условиях воздействия верхнего значения относительной влажности.

Реле должны быть устойчивы к воздействию высокочастотного испытательного напряжения представляющего собой затухающие колебания частотой  $(1,0 \pm 0,1)$  МГц, модуль огибающей которых уменьшается на 50 % относительно максимального значения после 3-6 периодов.

Частота повторения импульсов высокочастотного сигнала  $(400 \pm 40)$  Гц. Внутреннее сопротивление источника высокочастотного сигнала  $(200 \pm 20)$  Ом. Продолжительность испытания  $(2-2,2)$  с.

Наибольшее значение напряжения высокочастотного импульса при продольной схеме подключения источника к испытываемому реле  $(2,5 \pm 0,25)$  кВ, при поперечной схеме включения -  $(1 \pm 0,1)$  кВ.

Требования по надежности:

- средняя наработка до отказа, определяемая временем пребывания реле под напряжением, - не менее 25000 ч;

- установленная безотказная наработка составляет не менее 10000 циклов ВО.

- средний срок службы реле 12 лет.

### 1.3 Конструктивное выполнение

Реле выполнены в едином конструктивном исполнении для выступающего монтажа с передним присоединением проводов под винт и для утопленного монтажа с присоединением проводов под винт. Все элементы схемы смонтированы в общем корпусе, состоящем из клеммной колодки (цоколя) и кожуха.

На цоколе установлен трансформатор напряжения (НЛ4, НЛ5) и кронштейны, служащие для крепления платы печатного монтажа и лицевой панели. На лицевой панели установлены переключатели уставок напряжения срабатывания.

Верхний переключатель имеет 10 ступеней, каждая из которых равна минимальному напряжению, а нижний переключатель, имея 10 ступеней, позволяет выставлять промежуточные значения с дискретностью 0,1 от минимального значения.


Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рисунке 2.

Степень защиты реле:

- оболочкой – IP40;

- контактных выводов – IP10.

Масса реле – не более 0,8 кг.

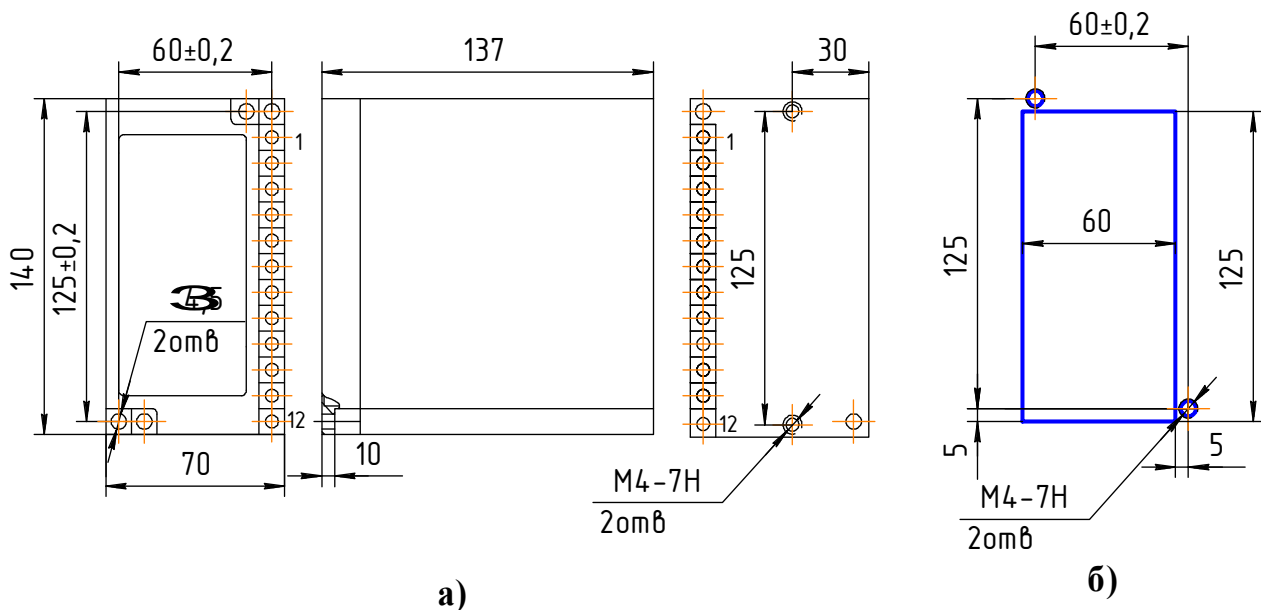


- а) - общий вид реле;  
 б) - разметка панели для заднего подключения проводов

**Рисунок 2** - Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле

#### 1.4 Устройство и работа реле

Схемы подключения реле приведены на рисунке 3.

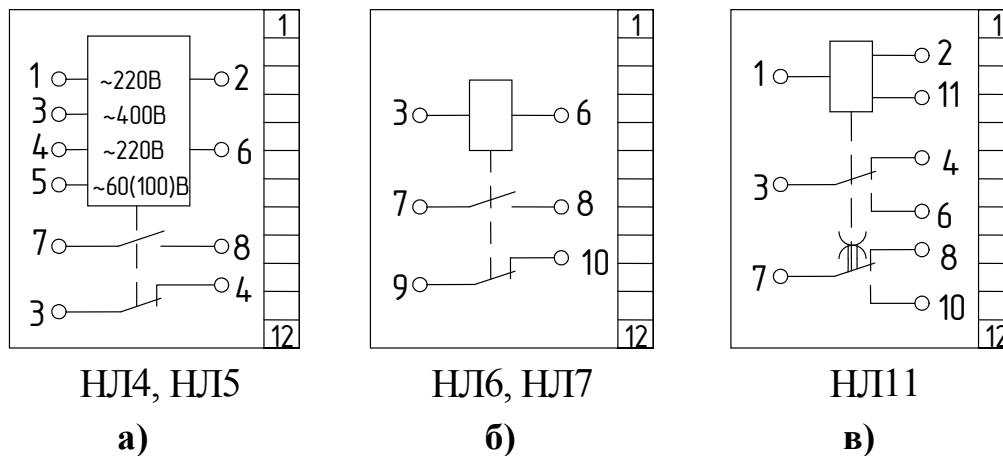

**Рисунок 3** – Схемы подключения реле

Для работы реле **НЛ4, НЛ5** необходимо оперативное напряжение питания переменного тока 100 или 220 В частоты 50 Гц или напряжение питания постоянного тока 110 или 220 В.

При подаче оперативного напряжения питания на выводы 1-2 реле **НЛ4** (рисунок 3а) выходное реле обесточено, и его контакты (выводы 7-8, 9-10) находятся в исходном состоянии.

При повышении контролируемого напряжения до уровня уставки выходное реле срабатывает и переключает контакты. При снижении контролируемого напряжения ниже уровня уставки на величину коэффициента возврата выходное реле возвращается в исходное состояние.

При подаче оперативного напряжения питания на реле **НЛ5** (рисунок 3а)



выходное реле срабатывает, а по мере увеличения контролируемого напряжения – отпускает. При снижении контролируемого напряжения до уровня уставки выходное реле снова срабатывает.

Контролируемое напряжение переменного тока в реле **НЛ4, НЛ5** подается через разделительный трансформатор напряжения, предназначенный для гальванической развязки измерительной цепи от цепи оперативного напряжения питания, а также трансформации входного сигнала до уровня, удобного для сравнения с опорным напряжением на схему сравнения.

Для установки опорного напряжения, с помощью которого задается уставка реле, предусмотрены два переключателя уставок, оси которых выведены на переднюю панель «под шлиц». При достаточной амплитуде и длительности входного сигнала обеспечивается срабатывание выходного электромагнитного реле и переключение его контактов.

Реле **НЛ6** и **НЛ7** не имеют оперативного напряжения питания. Контролируемое напряжение для них является одновременно и напряжением питания.

При подаче контролируемого напряжения на реле **НЛ6** ( рисунок 3б ) выходное реле остается отключенным. При повышении напряжения до уровня уставки выходное реле срабатывает, а при снижении напряжения ниже уровня уставки на величину коэффициента возврата выходное реле отпускает.

Работа реле **НЛ7** ( рисунок 3б ) аналогична работе реле **НЛ6**. Отличие состоит в том, что установленная по шкале уставка в реле **НЛ6** соответствует напряжению срабатывания выходного реле, а в реле **НЛ7** – напряжению отпущения.

При подаче на реле **НЛ11** (рисунок 3в) трехфазного напряжения (выводы 1-2-11), величиной, на 10 % превышающей напряжение уставки, срабатывает реле мгновенного действия и переключает свои контакты.

При одновременном снижении напряжения во всех трех фазах ниже уровня уставки реле мгновенного действия отпускает, и начинается отсчет выдержки времени второго реле.

По окончании выдержки времени, независимо от того, осталось напряжение ниже уставки или отключилось полностью, замыкаются контакты второго реле на время 0,5-0,8 с.

## 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатацию реле разрешается осуществлять лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ в электроустановках и ознакомившимся с данным РЭ.

Техническое обслуживание реле должно производиться в соответствии с «Правилами эксплуатации устройств электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и настоящим РЭ.

Реле выпускаются полностью отрегулированными и не требуют проведения дополнительных настроек при эксплуатации. При эксплуатации реле в соответствии с техническими условиями и настоящим руководством в течение срока службы, в том числе при непрерывной работе, проведение регламентных работ не требуется.

Перед установкой реле на объект, а также после длительного хранения в составе аппаратуры рекомендуется проверить его функционирование на уставках, на которых предполагается применять реле. При этом реле **НЛ4** и **НЛ5** следует проверить при крайних значениях напряжения питания.

Рабочие уставки выставляются следующим образом. Необходимо снять прозрачную крышку с реле, для чего вставить отвертку в паз между кожухом и крышкой и освободить защелку.

С помощью отвертки перевести переключатель в положение, соответствующее требуемой уставке, и закрыть реле крышкой.

Порядок проверки реле на рабочих уставках:

- собрать схему для проверки рабочей уставки реле, для этого подключить к выходу автотрансформатора реле ( 3 и 6 клеммы );
- в соответствии со схемой подключения реле (рисунок 3) подать соответствующее оперативное напряжение питания;
- плавно увеличивая автотрансформатором или реостатом входное напряжение, добиться срабатывания реле. Снижая входное напряжение, убедиться, что реле возвращается в исходное состояние.

При необходимости пломбирования установить мастичную пломбу на специальной выборке “○” крышки

Реле напряжения не являются измерительными приборами, поэтому для установки и контроля точных параметров напряжения следует применять вольтметры необходимого класса точности.

При этом по верхней шкале устанавливается ближайшая меньшая уставка, а переключателем нижней декады подстраивается необходимый уровень срабатывания реле.

Если точность срабатывания реле влияет на результаты работы объекта, то перед установкой реле, а также в процессе эксплуатации один раз в три года целесообразно проверить точность срабатывания реле, для чего необходимо, плавно изменяя входное напряжение, зафиксировать величину напряжения срабатывания и отпускания реле.

Если напряжение, полученное в результате замера, не соответствует необходимому для объекта, нужно изменить уставку и провести повторную проверку.

Выбор необходимого диапазона реле **НЛ4** и **НЛ5** осуществляется путем установки переключателя в нужное положение и подачей контролируемого напряжения на определенные выводы реле (рисунок 3а).

При правильной эксплуатации реле обеспечивает нормальную работу в течение всего срока службы. В случае выхода реле из строя в период гарантийного срока оно должно быть снято с объекта, заменено исправным и отправлено для ремонта изготовителю вместе с заполненной этикеткой соответствующего исполнения реле.

При выходе реле из строя после гарантийного срока допускается проведение его ремонта потребителем при наличии у потребителя соответствующего оборудования и специалистов.

После проведения ремонтных работ необходимо проверить:

- 1) отсутствие обрывов проводов и правильность монтажа;
- 2) затяжку и фиксацию всех винтовых соединений;
- 3) функционирование реле на максимальной и минимальной уставках (для реле **НЛ4, НЛ5** – при крайних значениях напряжения питания);
- 4) соответствие напряжения срабатывания (отпускания) уставке в рабочем диапазоне.

### **Меры безопасности**

Монтаж и обслуживание реле должны производиться в обесточенном состоянии.

### **Запрещается снимать кожух с реле, находящегося в работе.**

Реле не имеет разделительного трансформатора по цепи питания, поэтому на плате реле и его проводах может оказаться напряжение, опасное для жизни.

Действия в экстремальных условиях

При появлении признаков неисправности или перегрева реле (резкий запах, дым и т.п.), необходимо:

- обесточить реле;
- выяснить причины неисправности;
- устранить неисправность.

## **3 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ**

Реле поставляются изготовителем в исполнении для выступающего монтажа на

плоскость с передним присоединением проводов. Крепление реле может осуществляться винтами М4 спереди по диагонали ( установочные размеры 125 и 60 ) или сзади ( установочный размер по вертикали 125 ).

Внешние провода подводятся справа, вставляются в отверстие между цоколем и клеммной крышкой под прижимную шайбу и прижимаются винтом.

При заднем присоединении проводов реле устанавливается в отверстие панели (рисунок 2б) и крепится винтами М4. Для заднего присоединения проводов необходимо снять крышки с клемм и переставить винты с шайбами на другую сторону клеммной колодки. После перестановки винтов с одной и другой стороны клеммной колодки установить крышки. Для снятия крышки ее необходимо прижать против 4-ой и 9-ой клемм и сдвинуть вправо.

Контактные выводы реле обеспечивают присоединение одного или двух медных или алюминиевых проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм<sup>2</sup>.

При установке реле должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсий и солнечной радиации, а также должна быть исключена возможность подогрева корпуса реле до температуры более 55 °С.

Рабочее положение реле в пространстве произвольное.

#### 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- реле.....1 шт.;
- этикетка.....1 шт.;
- руководство по эксплуатации .....1-3 шт.

на партию реле, отправляемую в один адрес или в необходимых количествах, если эта поставка была оговорена в заказе.

#### 5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Реле в упаковке изготовителя должны храниться в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 80 % при отсутствии в воздухе паров, вредно действующих на материалы и упаковку реле.

Реле в транспортной таре изготовителя можно транспортировать крытым железнодорожным или воздушным транспортом без ограничения расстояния или автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием на расстояние до 200 км, по булыжным и грунтовыми дорогам – на расстояние до 50 км со скоростью 40 км/ч с общим числом перегрузок не более двух.

Реле исполнения ТЗ допускают транспортировку морским транспортом.

При транспортировании реле, смонтированных в аппаратуру, или после переупаковки потребитель обязан обеспечить защиту реле от воздействия внешних механических и климатических факторов, если они превышают нормы для режима эксплуатации реле.

Допускается нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении - минус 50 °С.

#### 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий ТУ УЗ.11-14309600-061-98 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и настоящем описании.

Гарантийный срок хранения – 3,5 года и исчисляется с даты отгрузки реле потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации – 2,5 года со дня ввода реле в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

## 7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После окончания установленного срока службы реле подлежат демонтажу и утилизации. Демонтаж производить в обесточенном состоянии. Иных специальных мер безопасности, а также специальных приспособлений и инструментов при демонтаже и утилизации не требуется.

Основным методом утилизации является разборка реле.

При разборке целесообразно разделить материалы по группам. Из состава реле подлежат утилизации пластмасса, черные и цветные металлы. Черные металлы при утилизации необходимо разделять на сталь конструкционную и электротехническую, а цветные металлы — на медь и сплавы на медной основе.

## 8 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

При формулировании заказа необходимо указывать:

- наименование и тип реле;
- климатическое исполнение и категорию размещения;
- номинальное напряжение и частоту оперативного питания (для НЛ4, НЛ5);
- диапазон уставок напряжения и времени (только для НЛ11);
- номер технических условий;
- необходимость поставки и количество экземпляров РЭ.

Пример записи обозначения реле **НЛ4** при его заказе и в документации другого изделия:

**«Реле напряжения НЛ4 УЗ, 220 В, 50 Гц, 10-500 В ТУ УЗ.11-14309600-061-98»;**

Пример записи обозначения реле **НЛ11** при его заказе и в документации другого изделия:

**«Реле напряжения НЛ11 УЗ, 380 В, 50 Гц, 1-10 с, ТУ УЗ.11-14309600-061-98».**

## **ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ**

### **❧ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ «РВЦ», «ВЛ», «ВС»**

- Общепромышленные
- Для энергетики

### **❧ РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА**

#### **«РЗЛ», «РДЦ», «УКН», «УСДМ»**

- Микропроцессорные устройства защиты и автоматики для сетей 35-10(6) кВ
- Микропроцессорные устройства защиты электродвигателей
- Устройства контроля исправности цепей измерительных трансформаторов напряжения
- Устройства сбора дискретных данных с передачей по MODBUS RTU

### **❧ РЕЛЕ ТОКА «АЛ»**

### **❧ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ «НЛ»**

### **❧ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ, ИЗОЛЯЦИИ И ПУЛЬСАЦИЙ «ЕЛ»**

### **❧ РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И УКАЗАТЕЛЬНЫЕ «ПЭ», «РЭП»**

## Таблица рекомендуемых замен реле

## РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>	Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>	Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>
2 РВМ	РВЦ-03-2	РВ 19,	ВЛ-101А	РСВ 01-1	ВЛ-68, ВЛ-76М
ВЛ-34, ВЛ-56	ВЛ-81	РВ 215, РВ 225,		РСВ 01-3	ВЛ-81, ВС-43
ВЛ-36	ВЛ-59	РВ 235, РВ 245	ВЛ-102,	РСВ 01-4	ВЛ-76М
ВЛ-40, ВЛ-41	ВЛ-65, ВЛ-78А, ВЛ-78М, ВЛ-164	РВ 217, РВ 227, РВ 237, РВ 247	ВЛ-73М	РСВ 01-5	ВЛ-65
ВЛ-43...ВЛ-49	ВЛ-63...ВЛ-69	РВ 218, РВ 228, РВ 238, РВ 248	ВЛ-100А	РСВ 13	ВЛ-104
ВЛ-56	ВЛ-81	РВМ 12, РВМ 13	ВЛ-104	РСВ 14	ВЛ-101А
ВС-10	ВС-43	РВ 12, РВ 13, РВ 14	ВЛ-64, ВЛ-66,	РСВ 15-1, РСВ 15М-1 РСВ 16-1, РСВ 16М-1	ВЛ-64, ВЛ-66, ВЛ-68, ВЛ-69, ВЛ-161, ВЛ-162
РВ 01	ВЛ-69, ВЛ-76М	РВП 72-3121, РКВ 11-33-11, РКВ 11-43-11, РСВ 18-11, РСВ 19-11	ВЛ-68, ВЛ-69, ВЛ-76А, ВЛ-76М, ВЛ-161, ВЛ-162		РСВ 15-2, РСВ 15М-2 РСВ 16-2, РСВ 16М-2
РВ 03	ВЛ-79М ВЛ-101А ВЛ-103	РВП 72-3221, РКВ 11-33-12, РКВ 11-43-12, РСВ 18-12, 19-12	ВЛ-73А, ВЛ-73М, ВЛ-102	РСВ 15-3	ВЛ-65, ВЛ-78М, ВЛ-164
РВ 03 + РН 54	ВЛ-103А	РВП 72-3122, РКВ 11-33-21, РКВ 11-43-21, РСВ 19-31	ВЛ-54, ВЛ-75А, ВЛ-75М, ВЛ-161	РСВ 15-4, РСВ 15М-4 РСВ 16-4, РСВ 16М-4	ВЛ-67
РВ 112, ЭВ 112 РВ 128, ЭВ 128	ВЛ-100А	РВП 72-3221, РКВ 11-33-12, РКВ 11-43-12, РСВ 18-12, 19-12	ВЛ-73А, ВЛ-73М, ВЛ-102	РСВ 15-5	ВЛ-75М
РВ 130	ВЛ-64	РВП 72-3122, РКВ 11-33-21, РКВ 11-43-21, РСВ 19-31	ВЛ-54, ВЛ-75А, ВЛ-75М, ВЛ-161	РСВ 16-3	ВЛ-59, ВЛ-159М
РВ 113, ЭВ 113, РВ 123, ЭВ 123, РВ 127, ЭВ 127, РВ 133, ЭВ 133, РВ 143, ЭВ 143	ВЛ-102, ВЛ-73А, ВЛ-73М	РВТ 1200	ВС-43	РСВ 17-3	ВЛ-81
РВ 114, РВ 124, РВ 134, РВ 144	ВЛ-102, ВЛ-73М	РПВ 01	ВЛ-108	РСВ 17-4	ВС-43-3
РВ 132, ЭВ 132, РВ 142, ЭВ 142	ВЛ-100А	РПВ 58, 69Т	ВЛ-108	РСВ 18-13	ВЛ-100А
РВ 15	ВЛ-81	РРВП-1	РВЦ-03	РСВ 18-23, РСВ 19	ВЛ-101А
				РСВ 160	ВЛ-65, ВЛ-78А, ВЛ-78М, ВЛ-164
				РСВ 260	ВЛ-100А
				РСВ 255	ВЛ-101А
				ТПТ	ВЛ-159

## РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>	Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>	Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>
РСН 12	НЛ-8, НЛ-18-1	РН 53, РН 153, РН 73, РСН-12	НЛ-6, НЛ-6А, НЛ-8, НЛ-18- 1, НЛ-19	РН 54, РН 154, РСН 18, РСН 50-4, РСН 50-7, ЭН 528, ЭН 529	НЛ-7, НЛ-7А, НЛ-8, НЛ-18-2
РСН 14, РСН 15, РСН 50-2	НЛ-4	РСН 50-1, РСН 50-6, ЭН 524, ЭН 526		РН 54 и РВ 03	ВЛ-103А
РСН 16, РСН 17, РН-58	НЛ-5				

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>	Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>	Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>
ПЭ 6, ПЭ-36, ПЭ-37	РЭП-20	РП 17-4, -5	ПЭ-41	РП 252	ПЭ-45
РП 8, РП 9 РП 11, РП 12	ПЭ-46	РП 18-1, -2, -3	ПЭ-44	РП 255	ПЭ-42
МКУ 48, ПЭ-21 РПУ2-36 РП 16-1	ПЭ-40	РП 18-4, -5, -6, -7	ПЭ-45	РП 256	ПЭ-45
РП 16-2, -3, -4	ПЭ-42	РП 18-8, -9, -0	ПЭ-45	РП 258	ПЭ-44
РП 16-5, 7	ПЭ-40	РП 20	РЭП-20	РПТ 100	РЭП-20
РП 17-1	ПЭ-41	РП 21М	РЭП-21	РЭП 25	ПЭ-40, ПЭ-42
РП 17-2, -3	ПЭ-43	РП 23, РП 25	ПЭ-40	РЭП 36	ПЭ-40, ПЭ-42
		РП 221, 222, 225	ПЭ-41	РЭП 37	ПЭ-44, ПЭ-45
		РП 232, 233, 254	ПЭ-42	РЭП 38Д	ПЭ-46
				РЭП 96	ПЭ-44, ПЭ-45

## РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ

Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>
РОФ-11, -12, -13	ЕЛ-11, -12, -13
ЕЛ-8, ЕЛ-10	ЕЛ-11
РСН-25М	ЕЛ-11
РСН-26М	ЕЛ-12
РСН-27М	ЕЛ-13

## РЕЛЕ ТОКА

Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>
РСТ 11, РСТ 13, РСТ 40-1	АЛ-1
РТЗ 51	АЛ-4

## РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Заменяемое реле	<b>РЕЛСiС®</b>
УЗОТЭ-2У, РЭЗЭ-6, РЗД-1, РЗД-3М, РЗДУ	РДЦ-01



**ОАО "Электротехнический  
завод", РЕЛСІС®**  
03680, Украина, г. Киев,  
ул. Семьи Сосниных, 9  
тел.: 38 (044) 406-6100  
e-mail: office@reلسis.ua  
Коммерческий отдел:  
тел.: 38 (044) 406-61-51  
          38 (044) 406-61-52  
          38 (044) 406-61-53  
факс: 38 (044) 407-20-00  
web: www.reلسis.ua